

RAPORT



AUTO KONTROLA

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Data odczytu

2025-12-07 19:54:24

Data edycji

2025-12-13 13:24:35

Numer seryjny

37440 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

Auto-Kontrola
Okopowa 29
01-059 Warszawa
www.auto-kontrola.pl


514-476-803

Typ	MINIVAN
Marka	Ford OC 10.2026 PT 10.2027
Model	S-Max przebieg 106705
Pojemność silnika [ccm]	1995 cena 134.000 brutto
Moc [kW]	140
VIN	
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2022
Jazda testowa	Brak uwag
Ocena stanu powłoki	Rysy/odpryski
Ocena stanu lamp P/T	Tylne lampy wymieniane
AIR-BAG Pasy	Brak uwag - oryginalne
Ocena szyb	Wymieniane-data niezgodna
Silnik/skrzynia	Niski poziom oleju/ 5 tys od wymiany
Podwozie SKP	Brak uwag - prawidłowo
Odczyt błędów DTC	Brak uwag - brak błędów stałych
Wypożyczenie / Elektr	Paski grzewcze szyby(P)- niesprawne


KOMENTARZ

Szkoda istotna-duży zakres naprawy związany z wymiana poszycia błotnika lewego oraz dachu- wymieniony dach szklany panoramiczny.Drzwi LT/LP naprawiane-masa szpachlowa. Wymieniana maska przednia-błotnik LP-klapa bagażnika (kompletne) Wymieniana szyba czołowa. Wymieniane lampy tylne. Klocki tarcze do wymiany. Przetarcie siedziska kierowcy. Porysowane plastiki wewnętrzne. Wnętrze brudne.Rekomendacja zakupu negatywna-zbyt wysoka utrata wartości ,względem zakresu naprawy. Zapis przebiegu auta budzi zastrzeżenia.


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie

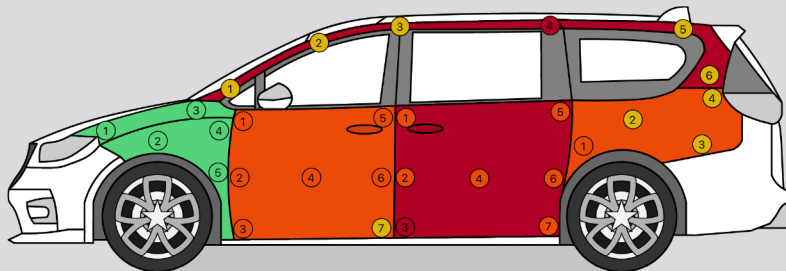

LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe+Zn	111	140	125	133	130	111	111	140	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	297	460	350	460	352	321	317	341	364	297
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	322	707	390	325	322	707	337	346	345	346
Lewy słupek	Fe+Zn	191	839	313	225	226	191	839	198	199	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	171	322	209	322	172	171	171	-	-	-

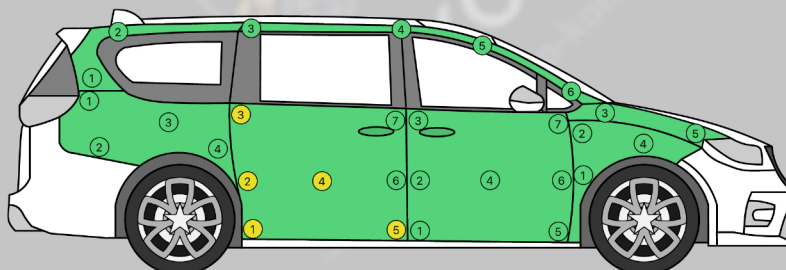


PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe+Zn	71	93	83	76	83	93	92	71	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	73	105	87	84	90	105	90	73	78	90
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	63	83	71	63	63	68	65	70	83	83
Prawy słupek	Fe+Zn	91	159	127	159	159	153	97	91	105	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	77	94	83	94	79	77	83	-	-	-

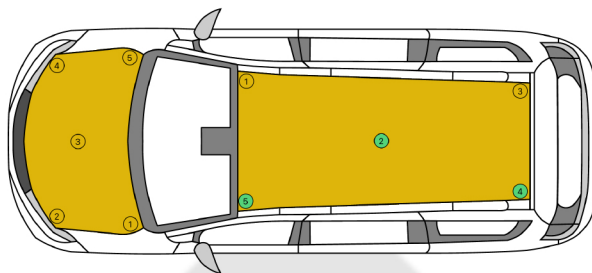

GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe+Zn	188	256	227	255	188	239	195	256	-	-
Dach	Fe+Zn	92	230	165	230	92	227	156	121	-	-

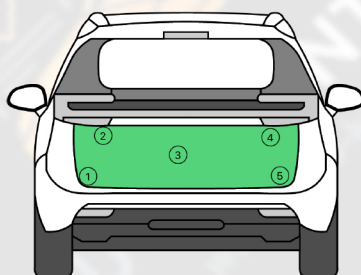

TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	125	127	126	127	126	126	125	125	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia

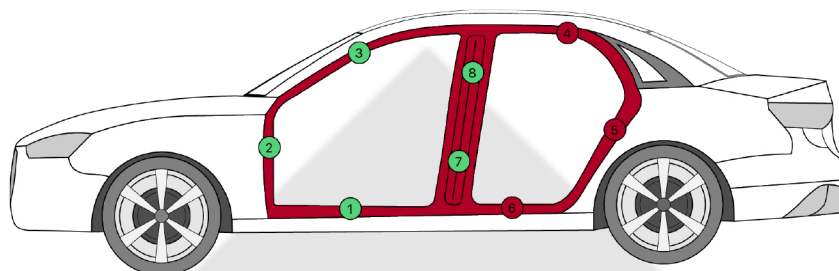


LEWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Lewa strona	Fe+Zn	41	2306	513	50 77	56 -	41 -	752 -	749 -	2306 -	76 -	

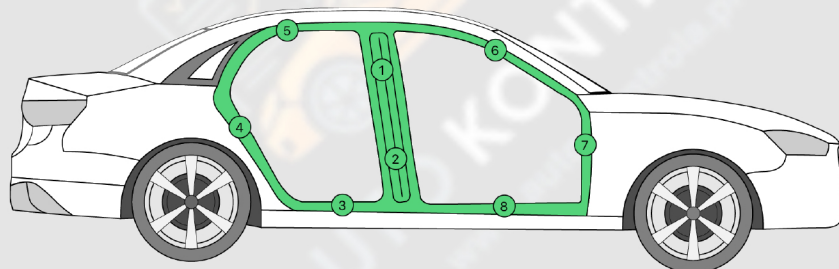

PRAWA STRONA												
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.	
Prawa strona	Fe+Zn	47	60	52	51 47	49 -	59 -	60 -	49 -	50 -	53 -	

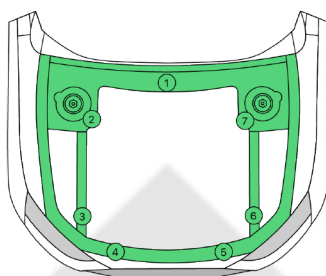


KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	Fe+Zn	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

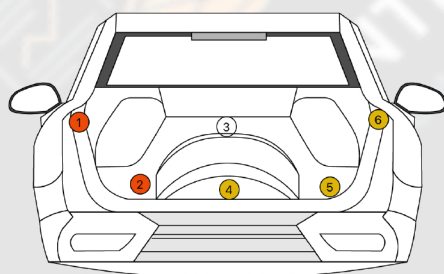


BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	Fe+Zn	114	245	166	245	245	-	114	114	114	-

POMIARY ZEWNĘTRZNE

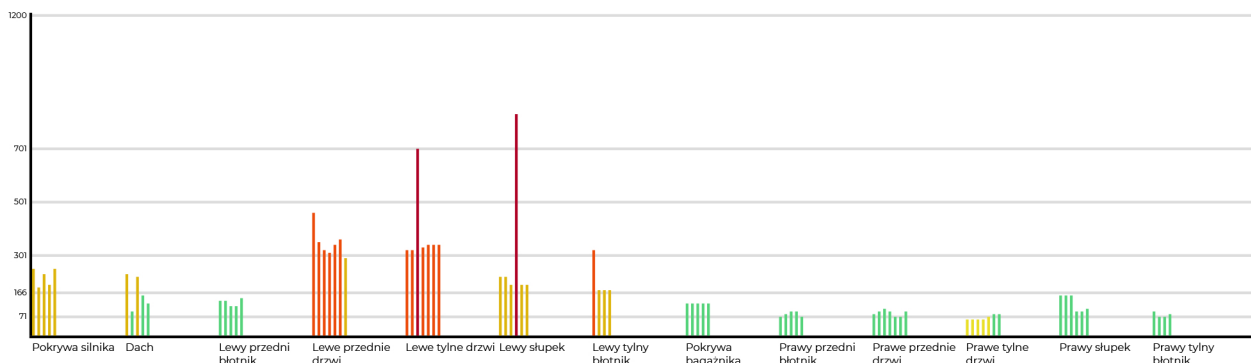

POMIARY WEWNĘTRZNE

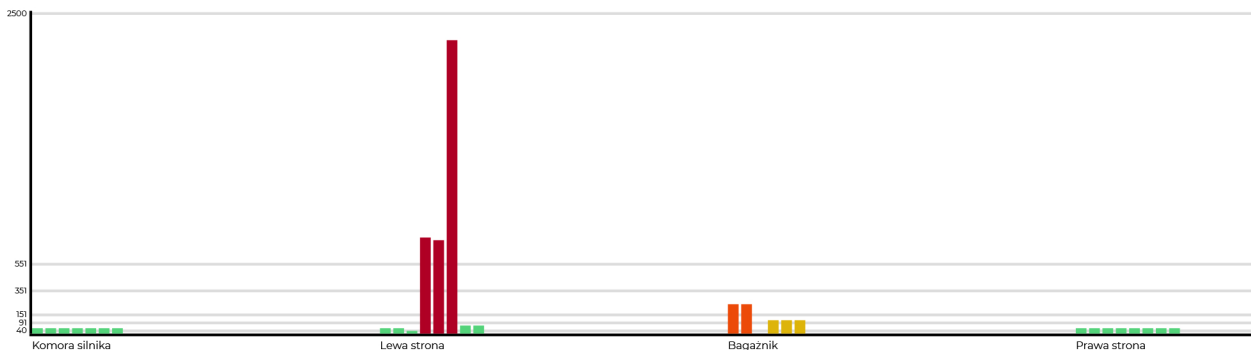

OPONY


OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	Dunlop 2021	Zimowe	235/50/18	5mm	5mm
Prawy przód	Dunlop 2021	Zimowe	235/50/18	5mm	5mm
Lewy tył	Dunlop 2021	Zimowe	235/50/18	5mm	5mm
Prawy tył	Dunlop 2021	Zimowe	235/50/18	5mm	5mm



**AUTO KONTROLA**

SYMETRYCZNE POMIARY




POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 133	2. 130	3. 111	4. 111	5. 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	5. 71	4. 92	3. 93	2. 83	1. 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	62	38	18	28	64									
Lewe przednie drzwi	1. 460	2. 352	3. 321	4. 317	5. 341	6. 364	7. 297	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 90	6. 78	5. 73	4. 90	3. 105	2. 90	1. 84	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	370	274	248	227	236	274	213							
Lewe tylne drzwi	1. 325	2. 322	3. 707	4. 337	5. 346	6. 345	7. 346	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 83	6. 83	5. 70	4. 65	3. 68	2. 63	1. 63	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	242	239	637	272	278	282	283							
Lewy słupek	1. 225	2. 226	3. 191	4. 839	5. 198	6. 199	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	6. 105	5. 91	4. 97	3. 153	2. 159	1. 159	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	120	135	94	686	39	40								
Lewy tylny błotnik	1. 322	2. 172	3. 171	4. 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 83	3. 77	2. 79	1. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	239	95	92	77										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. 50	2. 56	3. 41	4. 752	5. 749	6. 2306	7. 76	8. 77	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. 47	7. 53	6. 50	5. 49	4. 60	3. 59	2. 49	1. 51	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	3	3	9	703	689	2247	27	26						

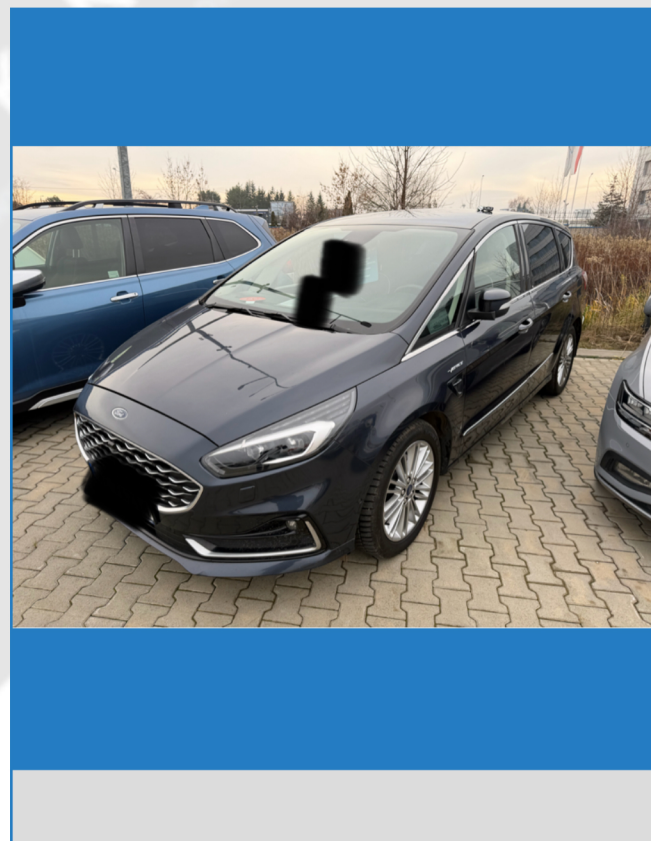




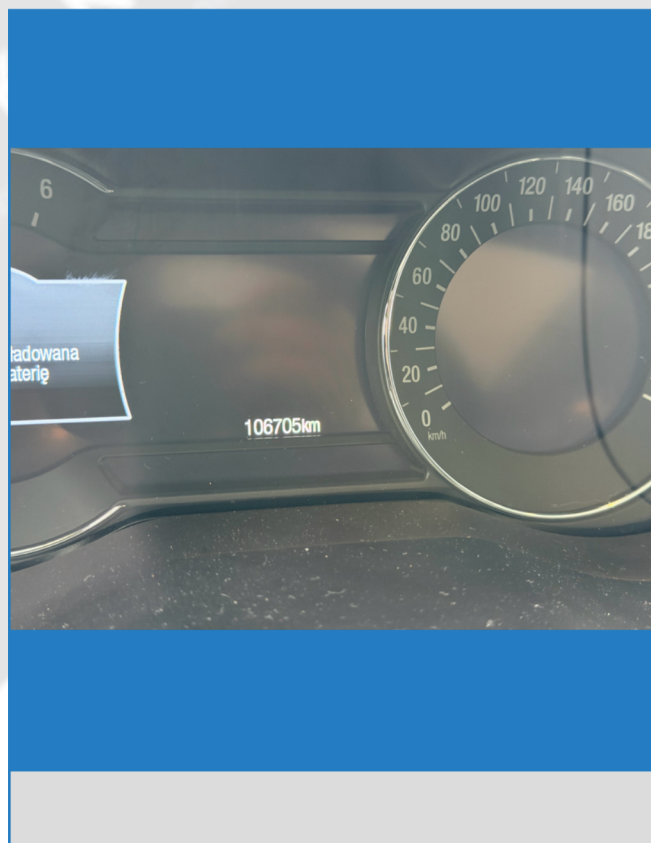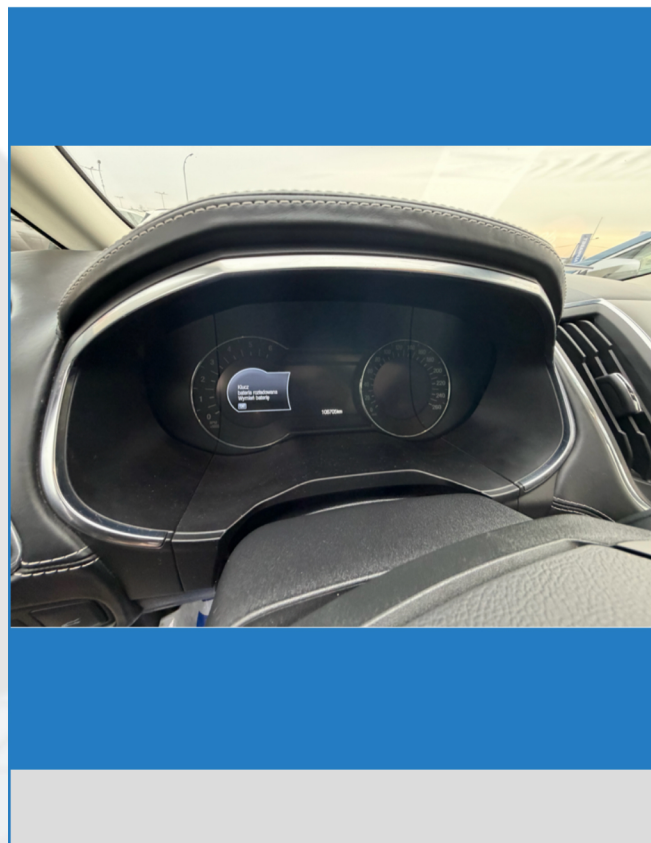



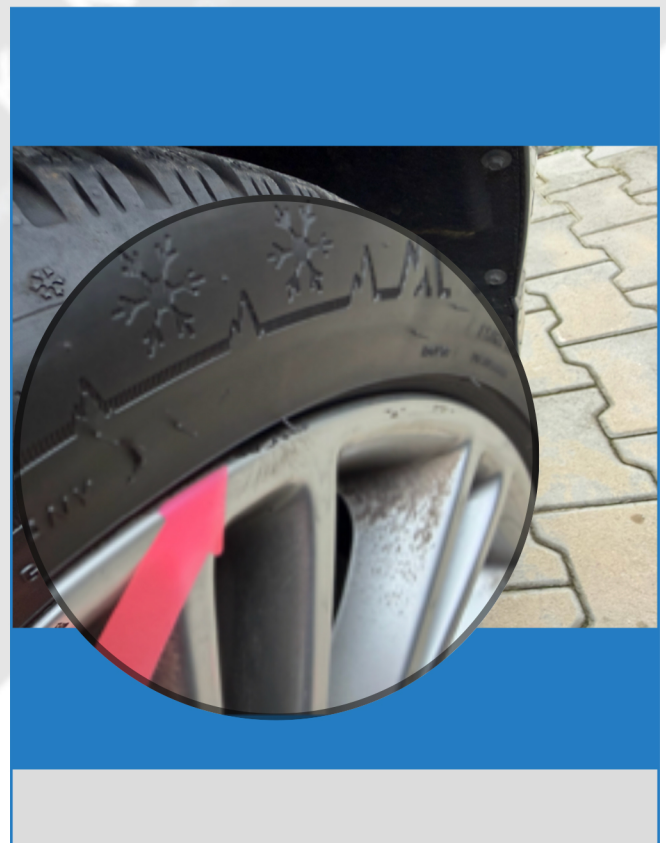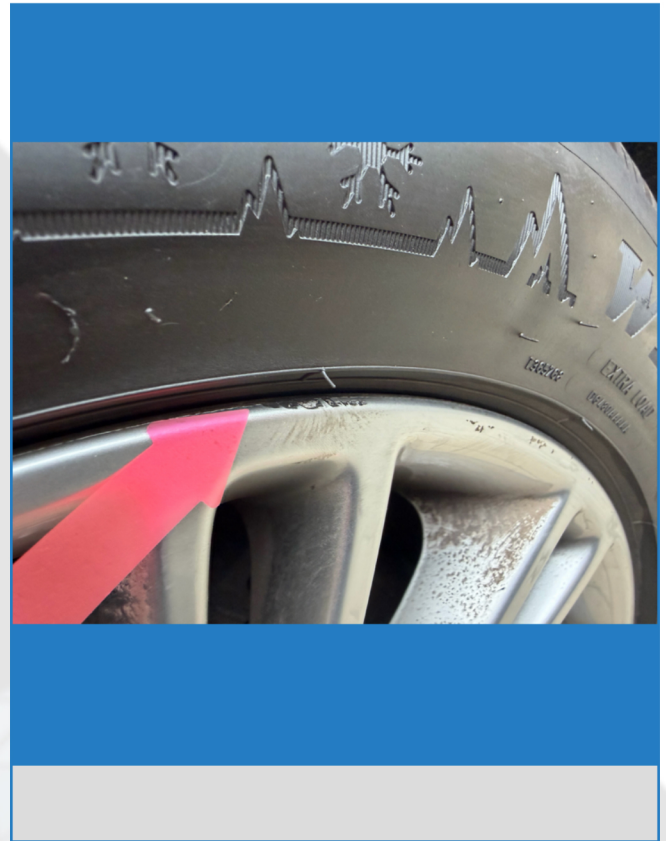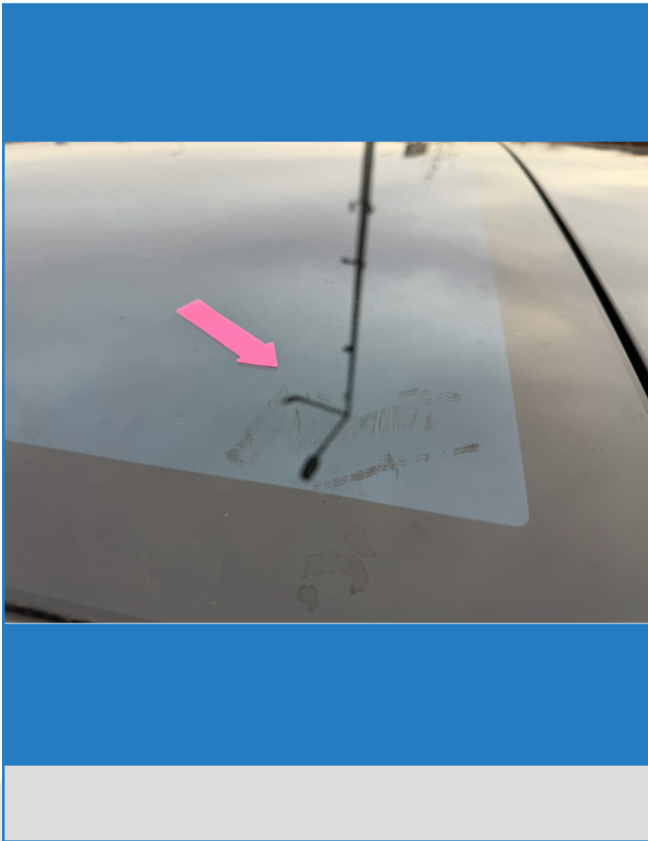


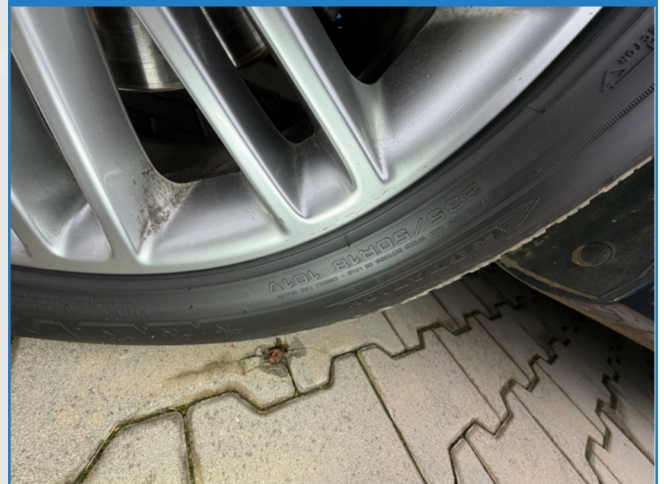















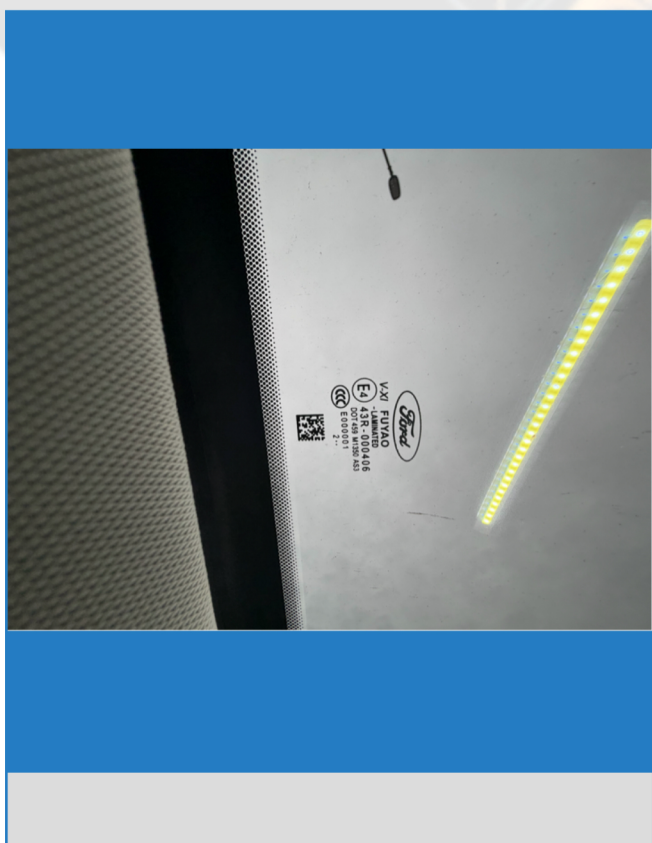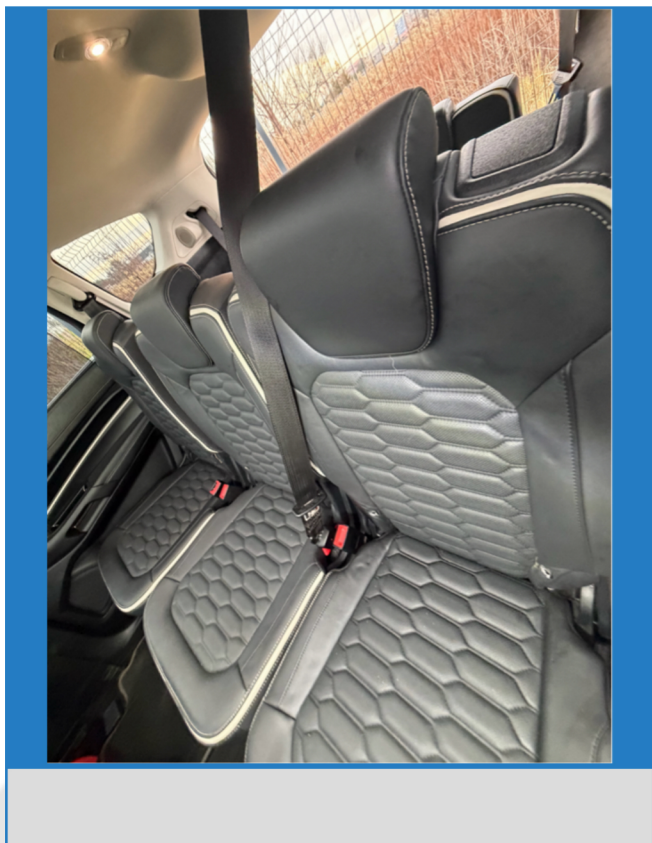


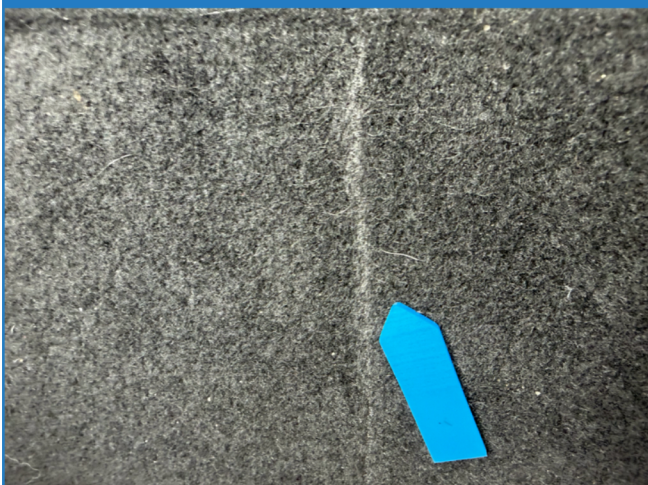









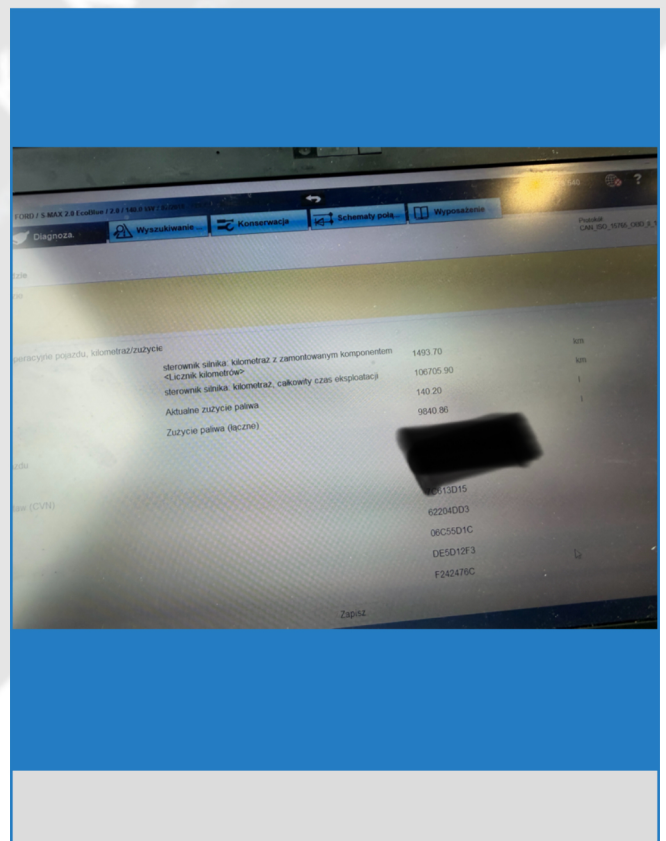
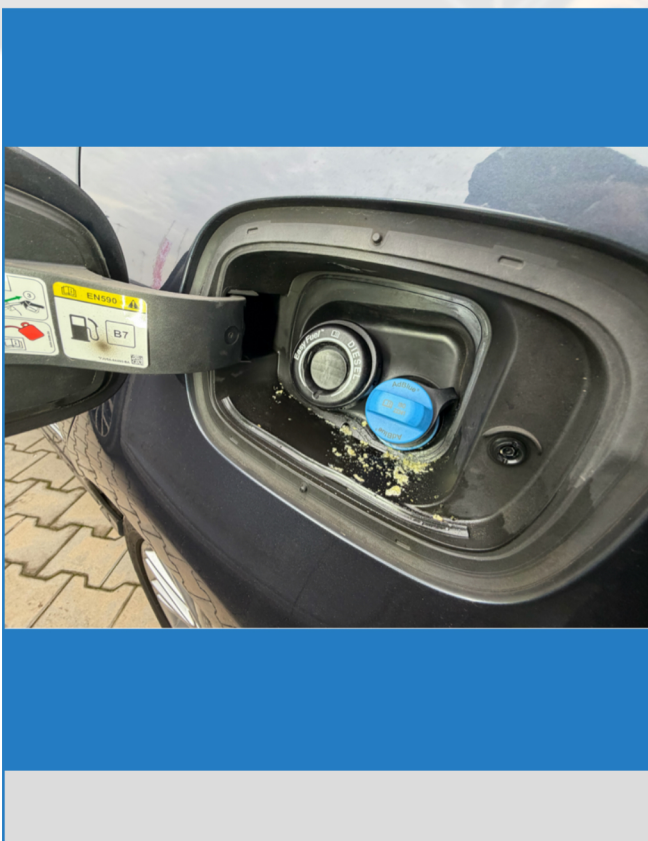
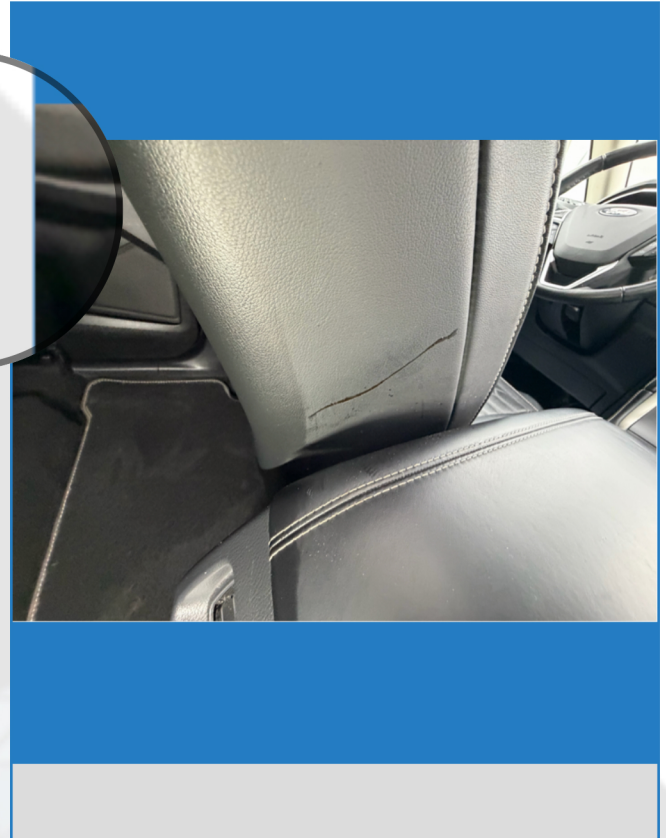
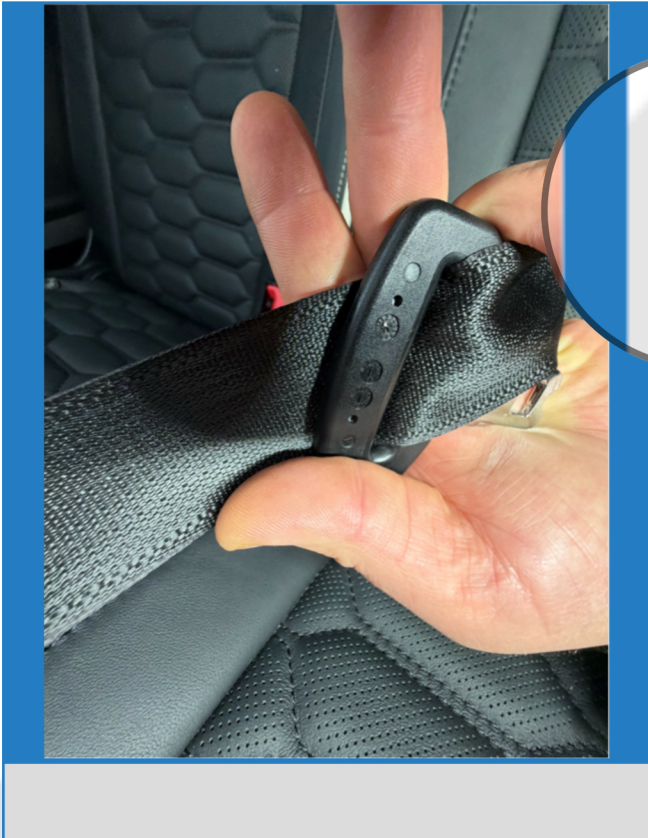


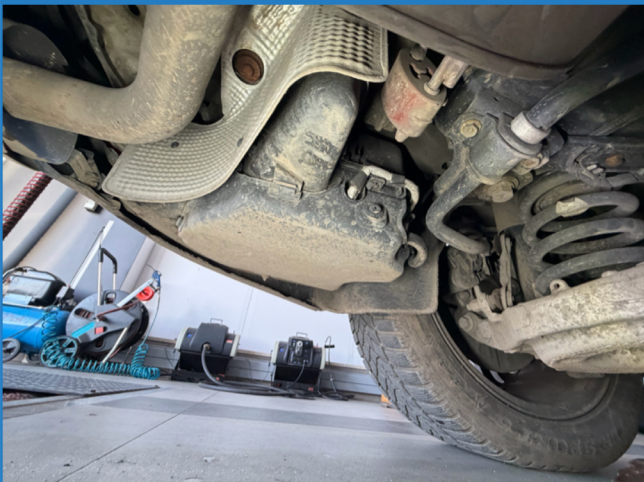




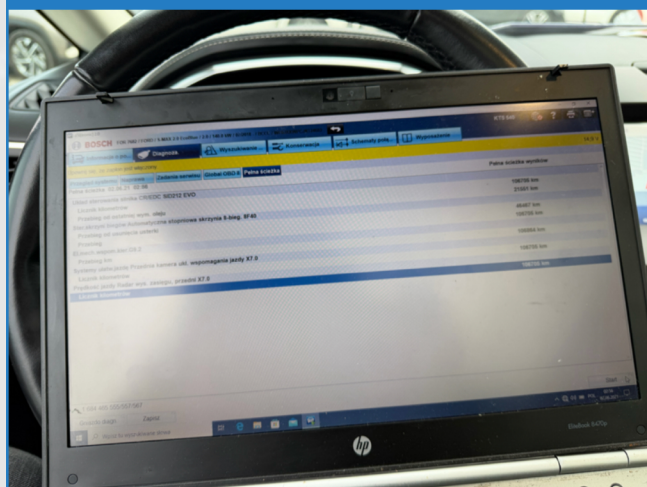

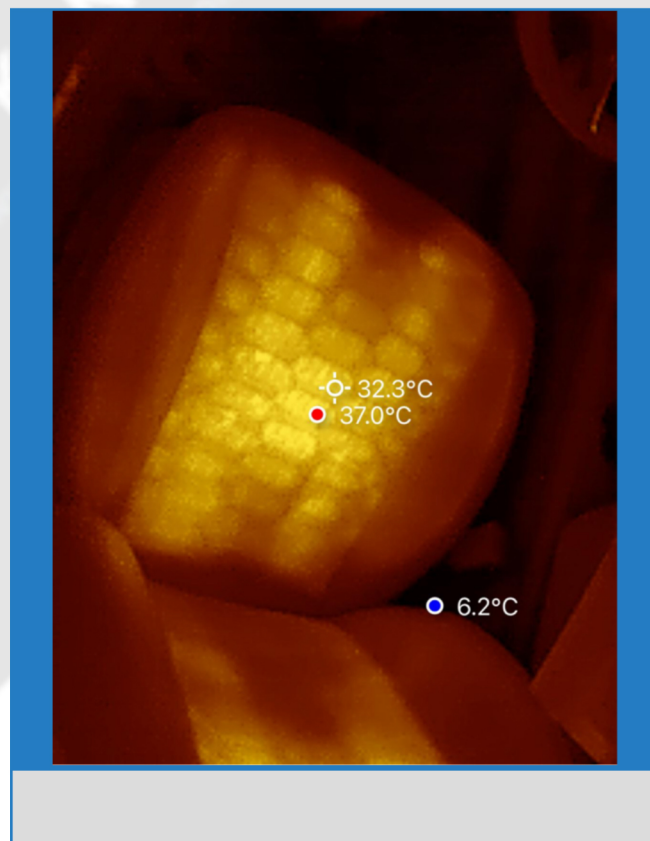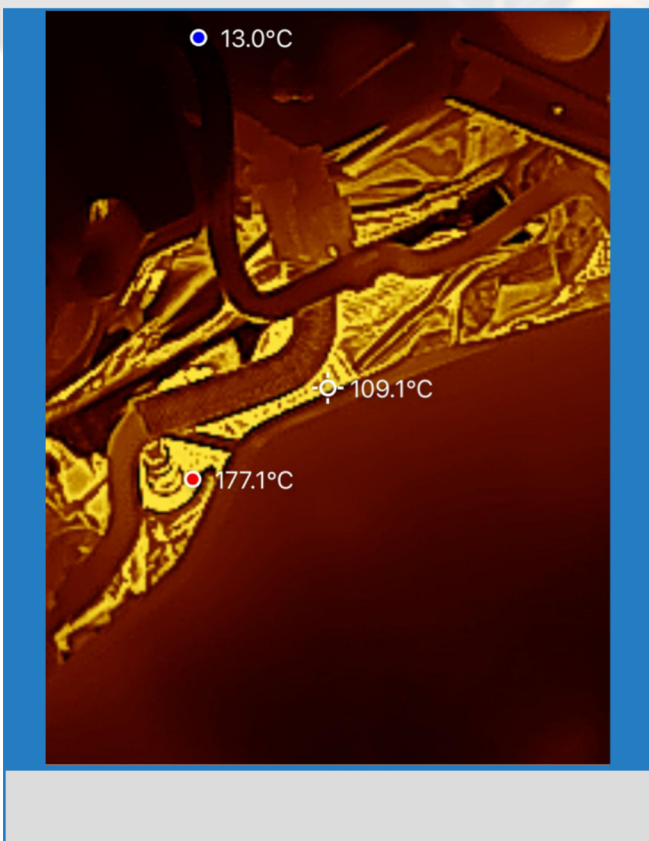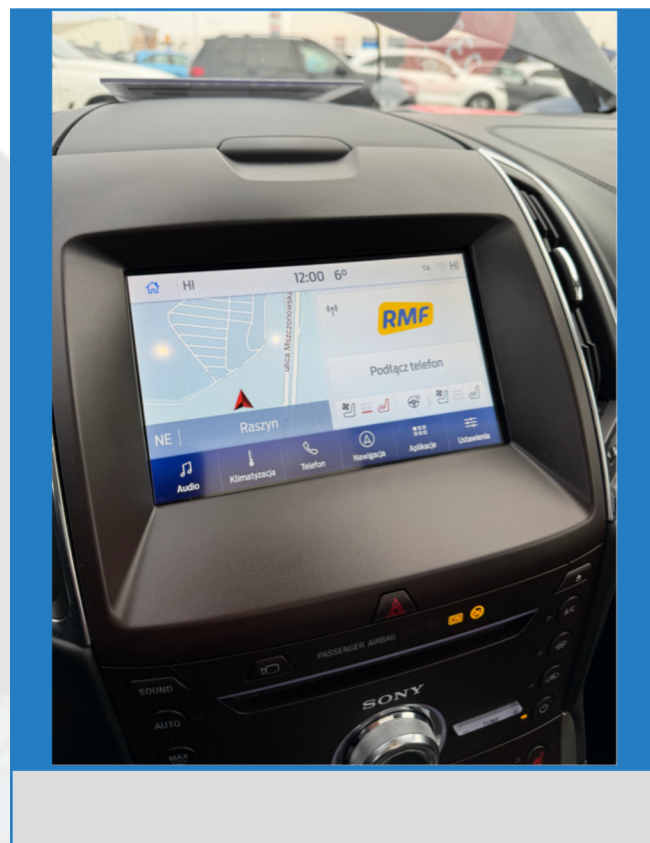

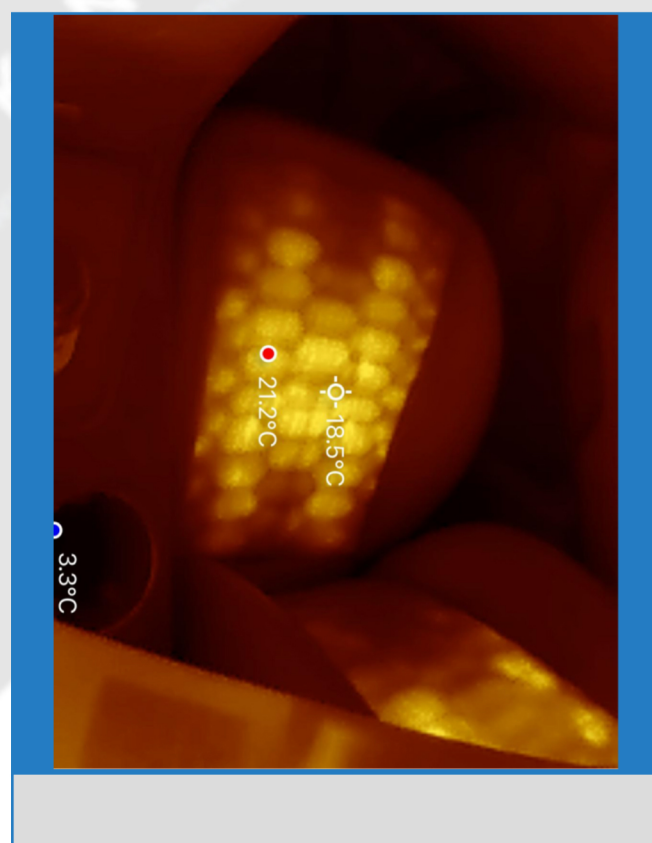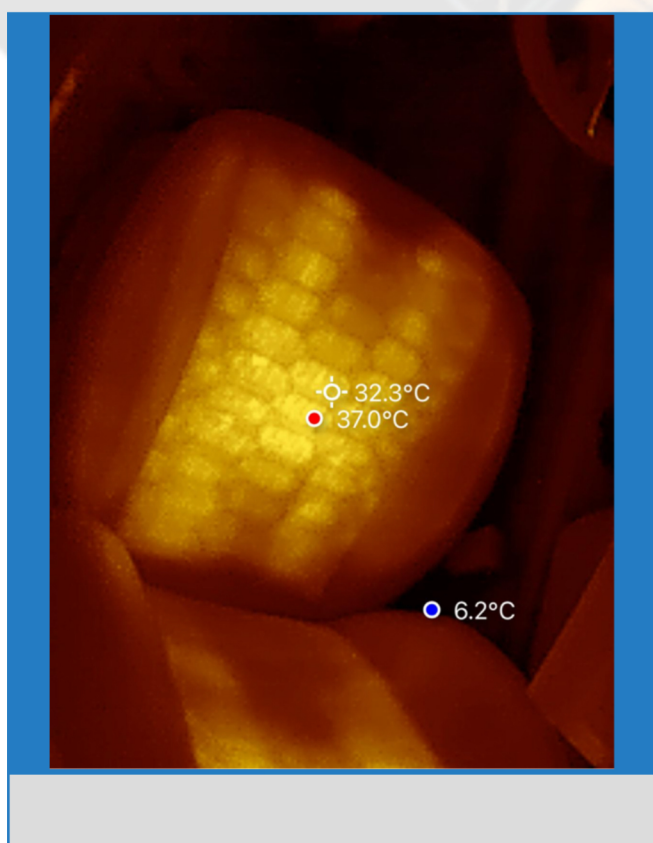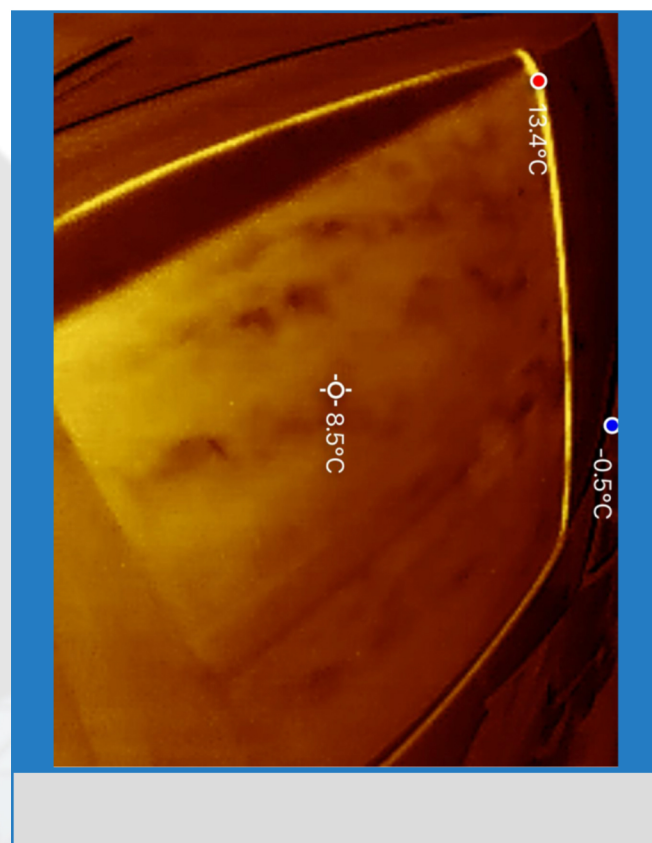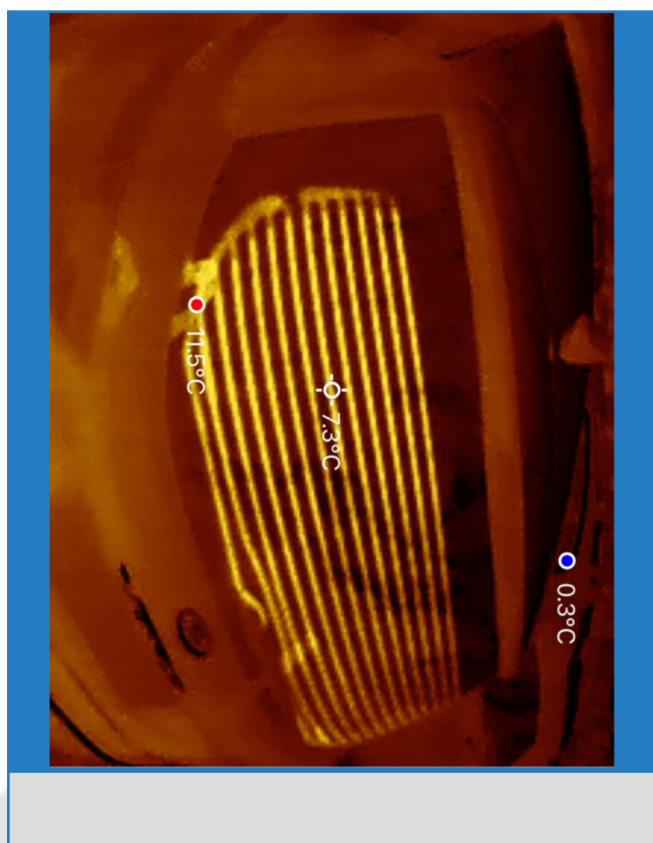

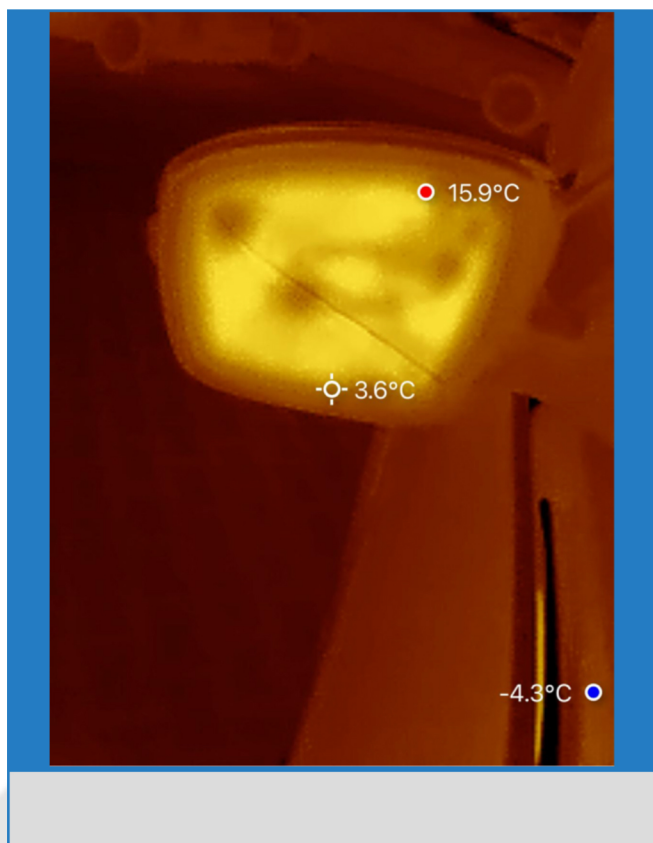

AUTO KONTROLA